

NÁVOD K POUŽITÍ MĚŘIDLA TLAKU **DMS**



Návod je platný od verze firmware 1.14

OBSAH

DMS	1
1. VŠEOBECNÉ	3
1.1. BEZPĚČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
1.2. MĚŘENÍ TLAKU A PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ	3
1.2.1. MĚŘENÍ TLAKU	3
1.2.2. POVOLENÁ MĚŘENÁ MÉDIA	3
1.2.3. SYMBOLY	3
1.3. POPIS PŘÍSTROJE	5
1.4. TECHNICKÉ PARAMETRY	6
2. OVLÁDÁNÍ.....	6
3. MENU	7
3.1. CITLIVOST	7
3.2. TLUMENÍ (DAMP)	8
3.3. JEDNOTKA.....	8
3.4. FUNKCE.....	9
3.4.1. TEPLOTA	9
3.4.2. MIN / MAX.....	9
3.4.3. TEST NETĚSNOSTI	10
3.4.4. RYCHLOST / PRŮTOK (Odmocninná funkce)	11
3.4.5. ŽÁDNÁ	11
3.4.6. FUNKCE HOLD.....	11
3.5. DATALOGGER	12
3.6. PODSVIT.....	12
3.7. KALENDÁŘ / HODINY	13
3.8. INFO O PŘÍSTROJI	13
4. NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ.....	13
4.1. NAPÁJENÍ.....	13
4.2. NABÍJENÍ	13
5. SERVIS A ÚDRŽBA	14
6. DATALOGGER DOWNLOADER – SOFTWARE.....	14
6.1. PŘIPOJENÍ	14
6.2. POPIS	15
6.3. FUNKCE.....	15
6.3.1. NAČTENÍ DAT	16
6.3.2. ULOŽENÍ DAT	16
7. UPOZORNĚNÍ K LIKVIDACI	16
8. POZNÁMKY	16

1. VŠEOBECNÉ

Tento návod k obsluze popisuje funkce digitálního tlakoměru DMS a poskytuje uživateli pokyny pro jeho použití.

1.1. BEZPĚČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nesprávné používání digitálního tlakoměru DMS nebo nedodržení těchto pokynů, může vést k poškození zařízení nebo zranění obsluhy. Všechny osoby odpovědné za provoz tohoto přístroje musí proto být řádně vyškoleny a informovány o nebezpečí musí pečlivě dodržovat tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, viz dále v tomto dokumentu.

Kontaktujte prosím výrobce, pokud shledáte, že jste nepochopili některé části z tohoto návodu k použití.

Výrobce si vyhrazuje právo pokračovat ve vývoji tohoto přístroje, bez doložení každé jednotlivé změny.

1.2. MĚŘENÍ TLAKU A PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ

1.2.1. MĚŘENÍ TLAKU

Měření tlaku pomocí digitálního měřidla DMS probíhá ihned po připojení tlaku na kladný tlakový vstup(2) = měření relativního přetlaku, nebo záporný tlakový vstup(1) = měření relativního podtlaku. Při připojení kladného a zároveň záporného tlakového vstupu na rozdílné tlaky, měří přístroj DMS tlakovou diferenci. Tento údaj je zobrazován na hlavním displeji(7). Při překročení 2,4 násobku jmenovitého tlakového rozsahu, se na hlavním displeji(7) zobrazí OL = přetížení (Over load). Na vedlejším displeji je přetížení indikováno pomocí znaků - - - -.



Pokud přístroj nemůže zobrazit měřený tlak ve zvolené jednotce, zobrazí OL a - - - -. Proto dbejte na správné nastavení jednotky vzhledem ke jmenovitému tlaku přístroje.

1.2.2. POVOLENÁ MĚŘENÁ MÉDIA

Přístroj DMS je konstruován pouze pro měření neagresivních plynů a neagresivních kapalin. V případě připojení nevhodného média, může být přístroj nenávratně poškozen. Pokud si nejste jisti charakterem vámi měřeného média, kontaktujte nás na www.cressto.cz

1.2.3. SYMBOLY

Symboły uvedené níže, jsou v tomto návodu k obsluze používány k označení případů, kdy nesprávná činnost může vést k následujícím rizikům:



ZÁKAZY – jejich nedodržení by mohlo vést k ublížení na zdraví nebo k nenávratnému poškození přístroje DMS.




DOPORUČENÍ – upozorňují na různá úskalí provozu. Jejich nedodržení může mít za následek disfunkci přístroje nebo chybné měření.



TIPY – pomáhají a radí uživateli jak správně postupovat v používání přístroje.

1.3. POPIS PŘÍSTROJE

Digitální měřič tlaku řady DMS je bateriový přenosný servisní a dílenský přístroj, určený pro široké použití v průmyslu, energetice, zdravotnické technice, vzduchotechnice, laboratořích apod. Vhodný je také např. pro 4Pa test. Mezi jeho přednosti patří přesnost měření, široký tlakový rozsah, možnost desetinásobného zvýšení citlivosti, jednoduchá obsluha, malé rozměry, malá spotřeba, velké množství přídavných funkcí, USB komunikace přes standardní microUSB kabel. Ruční multifunkční tlakoměr DMS je osazen do ergonomicky tvarovaného pouzdra z kvalitního ABS plastu, na bocích pogumovaného. Přední částí přístroje dominuje velký grafický displej s bílým podsvitem, krytý fóliovou klávesnicí s 9 ovládacími tlačítky. Pro tlakové rozsahy větší než 100 Pa je povoleno měření plyných i kapalných neagresivních médií, avšak přístroje pro rozsah menší než 100 Pa dovolují měřit pouze neagresivní plyny.

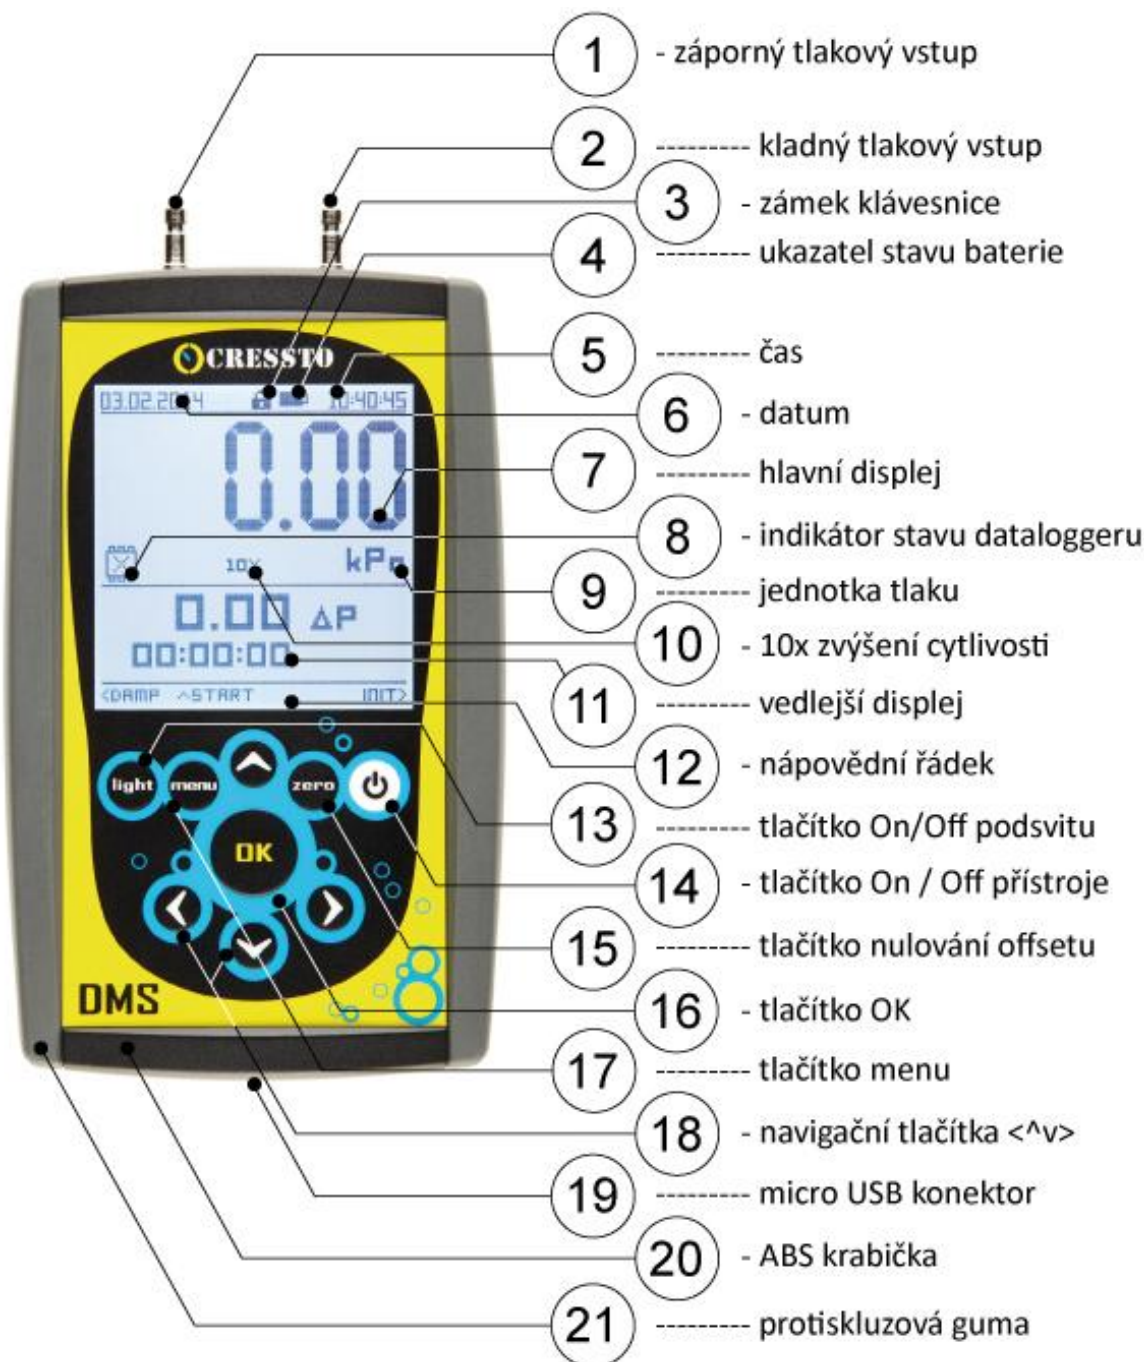

Obrázek 1

1.4. TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ přístroje	DMS01	DMS1	DMS10	DMS100	DMS1000
Měřicí tlakový rozsah	±200 Pa	±2 kPa	±20 kPa	-100÷200 kPa	-100÷2000 kPa
Maximální přetlak	1 kPa	10 kPa	40 kPa	200 kPa	2000 kPa
Nedestruktivní tlak(krátkodobě)	20 kPa	100 kPa	100 kPa	300 kPa	3000 kPa
Chyba nastavení	max. 1%	max. 0,5%	max. 0,5%	max. 0,5%	max. 0,5%
Způsob měření tlaku	Diferenční	Diferenční	Diferenční	Diferen/absolut	Relativní
Tlakové připojení	Vsuvka pro rychlospojku 5mm				
Počet měření (zobrazení)	10 (2,5) / sekunda				
Provozní teplotní rozsah	0 ÷ +50°C				
Skladovací teplota	-5 ÷ +55°C				
Krytí	IP 41				
Napájení	2x baterie AA nebo akumulátor				
Proudová spotřeba	50mA s podsvitem, 10mA bez podsvitu				
Max. nabíjecí proud	450mA				
Vnější rozměr	145 x 85 x 35 mm				
Hmotnost(s baterií)	285g				



Diferenční tlakoměr s nepřipojeným záporným tlakovým vstupem měří relativní tlak.

2. OVLÁDÁNÍ

Ovládání DMS se provádí pomocí 9-ti tlačítkové fóliové klávesnice na čelní straně přístroje.

- **On/Off (14)** – slouží pro zapínání a vypínání přístroje. Pro zapnutí/vypnutí je nutné přidršet tlačítko po dobu 0,25s.
- **Zero (15)** – slouží pro nulování offsetu resp. úpravu počáteční měřicí úrovně. Při odpojení vyústek od měřeného tlaku resp. propojení kladné(2) i záporné(1) vyústky přes okolní atmosféru, přístroj po zmáčknutí tlačítka **zero(15)** vynuluje ofset. Úspěšné nulování je potvrzeno zvukovým signálem. Pokud se ovšem nechá připojený tlak a zmáčkne se tlačítko **zero(15)** přístroj se znuluje na úroveň právě připojeného tlaku, tzv. tárování. Po odpojení tlaku pak bude přístroj ukazovat hodnotu tárovaného tlaku, ale s opačným znaménkem.
Tlačítko **zero(15)** nuluje také číselné hodnoty v nastavitelných položkách menu. Při najetí kurzorem na číselnou položku a přidržením tlačítka **zero(15)** je hodnota nastavena na nulu(y).



Nula ovšem nemusí být nutně defaultní hodnotou!

- **Menu (17)** – slouží jako vstup/návrat do základního menu.
- **Light (13)** – slouží pro zapínání a vypínání podsvitu displeje. Jeho nastavení se věnuje kapitola 3.5.

- **OK** (16) – slouží pro potvrzení voleb v menu resp. pro potvrzení nastavovaných hodnot
- **<^v>** (18) – navigační tlačítka slouží k pohybu kurzoru v menu a nastavování požadovaných hodnot. Dále pak mohou mít různé významy dle zvolené funkce. Viz. nápořední řádek. (12)

3. MENU

Do menu přístroje se vstupuje pomocí tlačítka **menu** (17). Zobrazují se tak aktuální možná nastavení a dostupné funkce dané verze DMS. Pohyb kurzoru se provádí pomocí tlačítek **<^v>** (18) a potvrzování hodnot tlačítkem **OK** (16). Příklad možného vzhledu menu viz. obrázek 2.

Zamčení klávesnice slouží k zamezení přístupu do nastavení (menu) přístroje. Zamčení lze provést stiskem tlačítek OK (16) + menu (17) na hlavní obrazovce. Obě tlačítka je nutné držet 3s až do doby, kdy se ozve zvukový signál a v záhlaví se objeví ikona zámku klávesnice (3). Odemčení se provádí stejným postupem jak zamčení. OK (16) + menu (17), 3s.



Obrázek 2

3.1. CITLIVOST

Funkce Citlivost umožňuje uživateli 10-ti násobné zvýšení citlivosti přístroje a také rozlišení na hlavním displeji (7) o 1 digit. Přesnost přístroje však zůstává nezměněna tj. 0,5% ze jmenovitého rozsahu. Zapnutí a vypnutí funkce je indikováno ikonou na hlavním displeji (10).



Obrázek 3

3.2. TLUMENÍ (DAMP)

Tlumení je v přístroji DMS realizováno pomocí nastavitelné časové konstanty, v rozsahu 0.1 – 9.9 sekundy. Je možno jej zapnout/vypnout přímo z menu, nebo kdykoliv v průběhu měření za pomoci tlačítka **< DAMP** viz. nápovědní řádek (12). Zapnutí / vypnutí tlumení je potvrzeno zvukovým signálem.



Obrázek 4

3.3. JEDNOTKA

Uživatel má k dispozici výběr ze 17 jednotek tlaku (Pa, hPa, kPa, MPa, mbar, bar, atm, kg/cm², mmH₂O, cmH₂O, mH₂O, inH₂O, mmHg, inHg, torr, PSI, PSF). Jedná se o jednotku soustavy SI, Pascal, a její násobky, ale také jednotky používané v různých odvětvích. Volba se provádí šipkami **^v** a potvrzení tlačítkem **OK**(16). Zvolená jednotka se vztahuje k hodnotám tlaku na hlavním displeji (7), k hodnotám na vedlejším displeji (11) a také k $\pm$ limitu tlakové difference v testu netěsnosti, viz **3.4.3.**



Obrázek 5

3.4. FUNKCE

3.4.1. TEPLOTA (číslo funkce 0)

Na vedlejší displeji (11) je možno zobrazit teplotu na můstku tlakového čidla. Při měření tlaku média se shodnou teplotou s okolím, lze tedy říci, že se jedná o orientační teplotu okolí. Teplota je udávána ve stupních Celsia. Na údaj o teplotě se nevztahuje kalibrace a deklarovaná přesnost přístroje.



Obrázek 6

3.4.2. MIN / MAX (číslo funkce 1)

Funkce maxima / minima je navržena pro detekci kladných i záporných tlakových špiček a rázů s časovou konstantou >100ms. Přístroj měří s periodou 1/10s, rychlejší jevy nemusí být zachyceny. Zobrazení výsledků tohoto měření je opět na vedlejší displeji (11). Pomocí tlačítka **INIT>**(18) je možné aktuální maximum i minimum vynulovat.



Obrázek 7

3.4.3. TEST NETĚSNOSTI (číslo funkce 2)

Umožňuje uživateli měření tlakové změny v nastaveném časovém úseku (čas testu). Test se spouští stiskem **^START**. Pokud je v nastavení čas testu=00:00:00, test běží až do stisku tlačítka **vSTOP**, jinak je ukončen automaticky dle nastaveného času. Dále pak je možné nastavit $\pm$ limit tlakové difference, při jeho překročení se ozve zvukový signál a hodnota tlakové difference na vedlejší displeji bliká. Při nespuštěném testu je možné tlačítkem **INIT>** inicializovat přednastavené hodnoty.

Pokud je přístroj vybaven dataloggerem a ten má povolený zápis dat, spouští se tento zápis společně s testem netěsnosti, tlačítkem **^START**, ukončuje tlačítkem **vSTOP**.



Obrázek 8

3.4.4. RYCHLOST / PRŮTOK (Odmocninná funkce) (číslo funkce 3)

Přístroj DMS provádí výpočet rychlosti proudění a průtoku na základě měření diferenčního tlaku na cloně. Těmito clonami mohou být např. Pitotova trubice, Prandtlova trubice, nebo jiný škrtící orgán. Vlastnosti clony jsou reprezentovány konstantou **K** a mocninnou konstantou **x**. Konstanta **K** má defaultně hodnotu 1 a může nabývat hodnot 0-9,999. Konstanta **x** má defaultně hodnotu ½ (0,5000 - druhá odmocnina) a může být nastavena na hodnotu 0,0001 až 0,9999. Dále pak je nutné zadat hustotu měřeného média **ρ(ró)** (defaultně vzduch 1,29 kg/m³) a průřez měřeného potrubí **S**.



Obrázek 9

Pro výpočet rychlosti platí vztah:

$$v = k \times \left(\frac{2dP}{\rho} \right)^x [m/s]$$

Kde: v=rychlost proudění, k=konstanta clony, dP= měřený diferenční tlak, ρ=hustota měřeného média v kg/m³, x=mocninná konstanta

Pro výpočet průtoku pak:

$$Q = v \times S [m^3/s]$$

Kde: Q=průtok, v= měřená rychlost proudění, S=průřez v m²

3.4.5. ŽÁDNÁ (číslo funkce 6)

Při volbě Žádná funkce, zůstává vedlejší displej (11) prázdný.

3.4.6. FUNKCE HOLD

Funkce HOLD „přidrží“ na hlavním displeji (7) aktuální hodnotu měřeného tlaku. Aktivní je po dobu stisku navigačního tlačítka (18) **HOLD >**. Po jeho uvolnění se na hlavním displeji opět zobrazují hodnoty dle aktuálního nastavení přístroje DMS.

3.5. DATALOGGER

V základní verzi měřidla tlaku DMS není datalogger osazen. Jedná se tedy o volitelné příslušenství.

- Počet záznamů 260tis. v jednom nebo až 1024 souborech.
- Doba měření 1s až 256 hodin. Pokud je doba měření=000:00:00, zápis běží až do stisku tlačítka **REC OFFv** nebo **STOPv** (test netěsnosti, datalogger) nebo zaplnění paměti.
- Perioda záznamu 1s až 24hodin.

Pro zápis do dataloggeru je nutné v menu povolit **zápis dat**, poté se rozbalí kompletní nabídka nastavení dataloggeru. Na hlavní stránce je znázorněno **indikátorem stavu dataloggeru**(8). Číslice vpravo od něj ukazuje % zaplnění paměti dataloggeru. Pokud je povolen zápis dat zobrazuje se u všech funkcí tlačítko **^REC ON**, po jeho stisku je zahájen zápis do paměti. Ten je indikován rotující šipkou v ikoně **indikátoru stavu dataloggeru**(8). K zastavení zápisu slouží tlačítko **REC OFFv**.

Manuální zápis dat je funkce, která umožňuje zápis měřených hodnot mimo nastavenou periodu záznamu. Spuštění funkce je možné v menu dataloggeru, samotný zápis dat se pak provádí stiskem tlačítka **OK** (16) v průběhu měření. Indikace správného zápisu je akustická a zároveň se v ikoně indikátoru stavu dataloggeru objeví písmeno „R“ (record). Manuální záznam je v datech označen příznakem 32+číslo zvolené funkce.

Formát zápisu v paměti dataloggeru:

Příznak	Datum a čas	Teplota	Tlak	Jednotka	Vedlejší hodnota 1	Jednotka 1	Vedlejší hodnota 2	Jednotka 2

Zápis do dataloggeru při vypnutém přístroji - „Sleep mode“. Tento režim zápisu je určen pro dlouhodobá měření s delší periodou zápisu s ohledem na výdrž baterií. Pro aktivování „sleep modu“ je potřeba spustit zápis do dataloggeru pomocí tlačítka **^REC ON** nebo **^START** poté stačí přístroj „vypnout“ stiskem tlačítka **On / Off přístroje** (14). Přístroj se pak automaticky zapíná pouze pro změření a zápis hodnot do paměti dataloggeru. Pokud je sleep mode aktivní, zobrazuje se indikátor stavu dataloggeru (8) s periodou 4s.

3.6. PODSVIT

Podsvit displeje přístroje DMS se zapíná a vypíná pomocí tlačítka **light**(13). Nastavení je možné provádět v menu\podsvit. Uživatelsky se dá změnit:

- **Jas** (1 = minimální jas, 5 = maximální jas).
- **Kontrast** (0 = minimální kontrast, 5 = maximální kontrast).
- **Podsvit (min.)** (0 = podsvit se automaticky nevypíná, 1÷9 = podsvit se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času v minutách)
- **Aut. Vypnutí (min.)** (0 = přístroj se automaticky nevypíná, 1÷255 = přístroj se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času v minutách) Pokud je zapnutý záznam do dataloggeru, přístroj se po uplynutí nastaveného času, přepne do sleep modu. Pokud má funkce test těsnosti nastavenou délku trvání, vypne se přístroj po uplynutí tohoto času + času nastaveném pro automatické vypnutí. Při připojení USB se přístroj automaticky nevypíná.



DOBA PROVOZU NA BATERIE ZÁVISÍ NA JASU PODSVITU DISPLEJE A NA DÉLCE ČASU KDY JE PODSVIT ZAPNUT.

3.7. KALENDÁŘ / HODINY

Čas je uveden ve formátu **hh:mm:ss**

Datum ve formátu **dd:mm:yyyy**

Informace o datu a čase se ztrácí ihned po odpojení napájecího zdroje - vytažení, případně úplné vybití baterií / akumulátorů a odpojení od USB. Výjimkou jsou přístroje osazené dataloggerem, kde datum i čas zůstává aktuální v přístroji bez napájení cca 5 minut.

3.8. INFO O PŘÍSTROJI

Součástí nabídky **Info** o přístroji je, typ přístroje, tlakový rozsah přístroje, sériové číslo přístroje a verze firmware a také volba jazyka. Volba **Tovární nastavení** vrací s potvrzením **ANO** veškerá nastavení na hodnoty uložené při výrobě.

4. NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

4.1. NAPÁJENÍ

K napájení DMS mohou být použity 2ks AA baterií nebo 2ks AA nabíjecích akumulátorů. Při vkládání baterií / akumulátorů je nutné dodržet správnou polaritu viz. štítek umístěný na dně prostoru pro baterie. Dále pak je možné přístroj napájet pomocí USB zdroje (5V a 500mA). Vždy a pouze při prvním spuštění přístroje po výměně baterií, se zobrazí obrazovka s volbou typu baterie.



DBEJTE NA SPRÁVNÝ VÝBĚR BATERIE/AKUMULÁTORU. NESPRÁVNÁ VOLBA BY MOHLA PŘÍSTROJ POŠKODIT.

4.2. NABÍJENÍ

Nabíjení probíhá přes micro USB konektor (19) na spodní straně přístroje. Napájecí napětí je 5V a napájecí proud max. 500mA. Jako indikace nabíjení slouží ukazatel stavu baterie (4) v horní části displeje. Při řádném nabíjecím cyklu se ukazatel stavu baterie cyklicky mění od „nuly“ až po plné nabití až do plného nabití akumulátorů. Jakmile jsou akumulátory plně nabity, přepne se z nabíjecího proudu na proud udržovací. Indikace tohoto stavu je opět na ukazateli stavu baterie a to tak, že bliká poslední dílek ikony baterie. Ukazatel stavu baterie (3) je při nabíjení aktivní i po vypnutí přístroje DMS.



JE DOPORUČENO NABÍJET VŽDY CELÝM NABÍJECÍM CYKLEM (cca 6hod při pokojové teplotě). PŘEDEJDE SE TAK BRZKÉMU OPOTŘEBENÍ AKUMULÁTORŮ.

5. SERVIS A ÚDRŽBA

Výrobce provádí kompletní záruční i pozáruční servis těchto přístrojů. Doporučuje se udržívat přístroj v čistotě, vyvarovat se působení vysokých teplot, nadměrné vlhkosti a mechanického poškození.




VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM VÝROBKU.

Na prodej se vztahují všeobecné obchodní podmínky firmy CRESSTO.

Viz. www.cressto.cz/obchodni-podminky

6. DATALOGGER DOWNLOADER – SOFTWARE

Software Datalogger downloader je freeware (kompatibilní s Win 10,7,XP) určený k ovládání ručního měřidla tlaku DMS, primárně však slouží k načítání a ukládání dat uložených v paměti dataloggeru přístroje DMS.

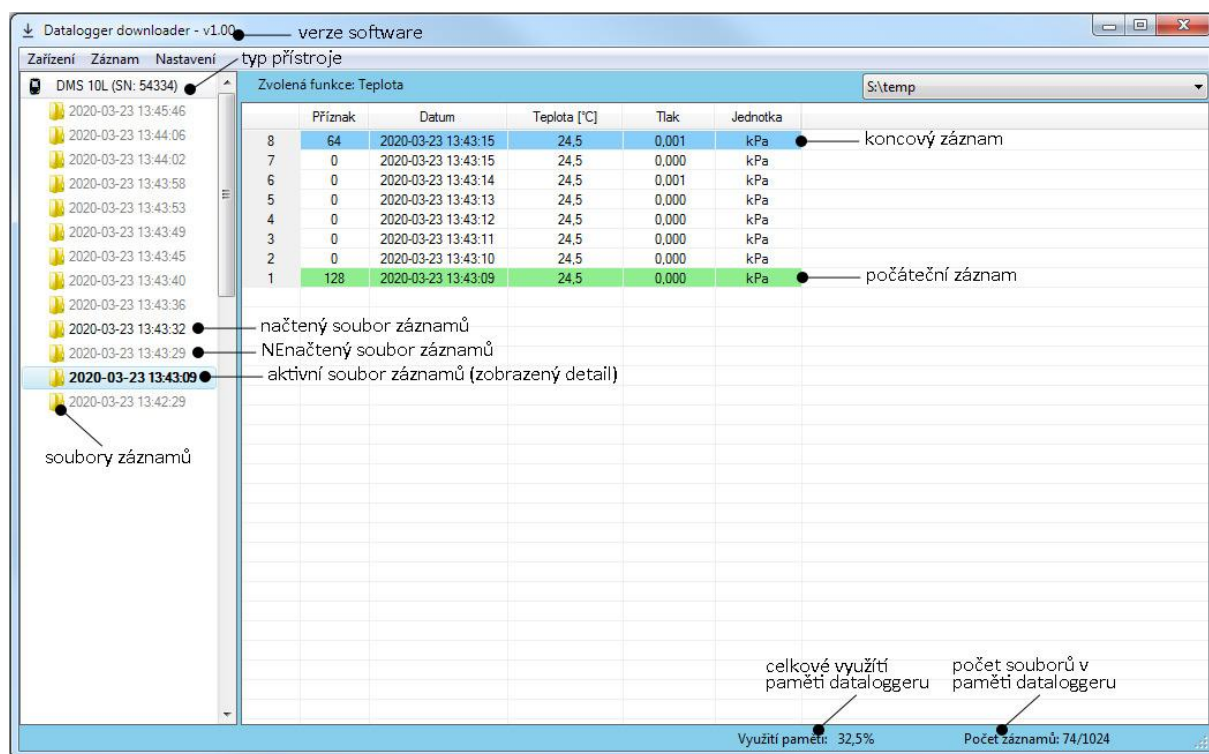

Obrázek 10

6.1. PŘIPOJENÍ

Po spuštění Datalogger downloaderu (není potřeba instalovat) a před připojením přístroje DMS k PC se v levém dolním rohu okna zobrazuje zelený ukazatel průběhu. Připojení přístroje je realizováno pomocí microUSB kabelu. Po zasunutí kabelu do konektoru (19) dojde k načtení základních údajů z přístroje max. do 4 s.

6.2. POPIS

Okno Datalogger downloaderu je rozděleno na dva logické oddíly. V levém sloupci je zobrazen typ přístroje a pod ním jednotlivé soubory záznamů (obr.10).


- **Nenačtený soubor záznamů** (šedý) – pouze zobrazení názvu souboru (datum a čas)
- **Načtený soubor záznamů** (černý) – záznamy ze souboru lze zobrazit v PC.



SOUBOR JE NAČTEN (UŽIVATEL JEJ MŮŽE VIDĚT), ALE NENÍ ULOŽEN.

- **Aktivní soubor záznamů** (černý, tučný) – platí stejně jako u načteného souboru záznamů, s tím rozdílem, že hodnoty aktivního souboru záznamů jsou zobrazeny v pravém oddílu okna Datalogger downloaderu.

V pravém oddíle jsou tedy zobrazeny konkrétní záznamy z aktuálního souboru záznamů. Jednotlivé záznamy s dataloggeru jsou přehledně zobrazeny v tabulce (obr.10).

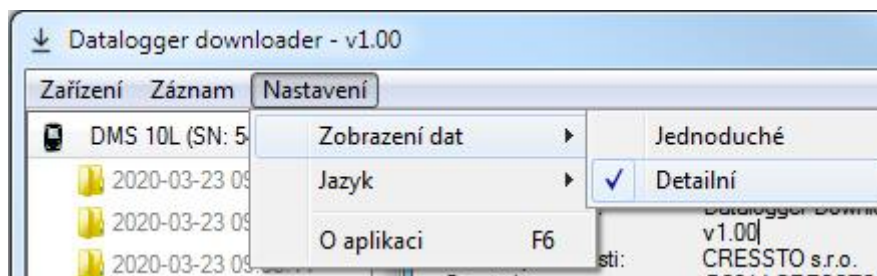

Obrázek 11


Formát zobrazení je možno změnit v menu (obr. 11). Nastavení \ Zobrazení dat \ Jednoduché nebo Detailní.

- **Pořadí záznamu** - řazení od nejstaršího po nejnovější
- **Příznak** – informace o zvolené funkci
 - První záznam označen **zeleně** a příznakem 128+číslo zvolené funkce
 - Poslední záznam označen **modře** a příznakem 64+číslo zvolené funkce
 - Manuální záznam označen příznakem 32+číslo zvolené funkce.
 - Neukončený záznam označen **červeně** (záznam stále běží, nebo se během záznamu přerušilo napájení)
- **Datum** – ve formátu YYYY-MM-DD hh:mm:ss
- **Teplota** – uvedená ve °C
- **Tlak** – hlavní měřená hodnota
- **Jednotka** – hlavní měřené hodnoty tlaku
- Ostatní sloupce se týkají zvolené doplňkové funkce.

V pravém dolním rohu okna Datalogger downloaderu se nachází informace o aktuálním využití paměti dataloggeru a počtu souborů záznamů (z max. 1024).

6.3. FUNKCE

- **Aktualizovat záznamy** – klávesa F5 načte znovu soubory záznamů
- **Vymazat paměť** – nebo klávesa Delete maže data z dataloggeru přístroje DMS. Smazání je blokováno dotazem, zda si uživatel opravdu přeje data smazat.
- **Konec** – ukončí program Datalogger downloader.

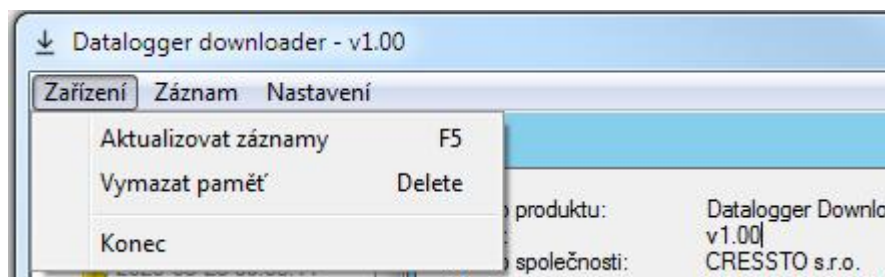

Obrázek 12


6.3.1. NAČTENÍ DAT

Soubory záznamů je možné načíst jednotlivě nebo hromadně. Kliknutím levým tlačítkem myši je vybrán soubor. Dvojitým kliknutím na typ přístroje se označí všechny soubory záznamů. Načtení je možno provést pravým tlačítkem myši nebo klávesou F2.

6.3.2. ULOŽENÍ DAT

Data jsou ukládána ve formátu *.CSV s hodnotami oddělenými tabulátorem. Soubory záznamů je možné uložit jednotlivě nebo hromadně. Kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor záznamů se volí **Uložit** (klávesa F3) nebo **Uložit jako** (klávesa F4).

- **Uložit** – automaticky uloží soubor záznamů na cestu zvolenou v pravém horním rohu okna DMS Control.
- **Uložit jako** – soubory záznamů nelze ukládat hromadně. A vždy se dotazuje na cestu pro uložení.

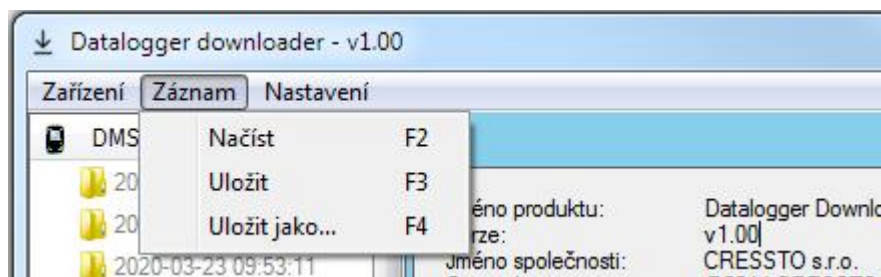

Obrázek 13

7. UPOZORNĚNÍ K LIKVIDACI

- Přístroj ani baterie nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.
- Přístroje určené k likvidaci ukládejte na místa určené ke sběru použitých elektrozařízení nebo je odešlete zpět k dodavateli, který je předá výrobci k odborné likvidaci.

8. POZNÁMKY

Poznámky:

Zmínka o 2,4 násobku tlaku

Překročení rozsahu OL a ---- (i při změně jednotky)

Měření tlaku

Povolená média

Připojení PC

Tlakové připojení do tabulky tech. Info

Rychlost měření do tech. Info.

Pro absolutní (barometrické) provedení je potřeba zablokovat nulování, asi zmínit i v návodu. Nebo neblokovat, ale mít možnost vrátit odečítanou hodnotu na 0. To by mohlo být univerzální pro všechny přístroje.

Datalogger a způsob vyčtení dat bude doplněno později?

Obdobně uživatelská aktualizace firmware?

Funguje standardní (rozšířená) komunikace přes protokol Cressto? Občas někdo sám chce číst hodnoty ap. Postupně doplnit do návodu nebo možná by stačil odkaz na web

V přístroji dataloggeru je chybička v češtině – pamět dat => PAMĚŤ DAT

Titulek DMS Kontrol ne Config

Dole počet souborů (záznamů)

Držím-li HOLD a zmáčknu cokoli jiného HOLD přestane účinkovat. (ale to asi není špatně)

DMS Control nefunguje na win xp anglických.

Vlastní jednotka

Externí sonda

Po komplet vymazání paměti, vytvořím záznam a dám jej načíst. Záznam se načte ale nejsou vidět naměřená data. Po restartu programu je vše ok.